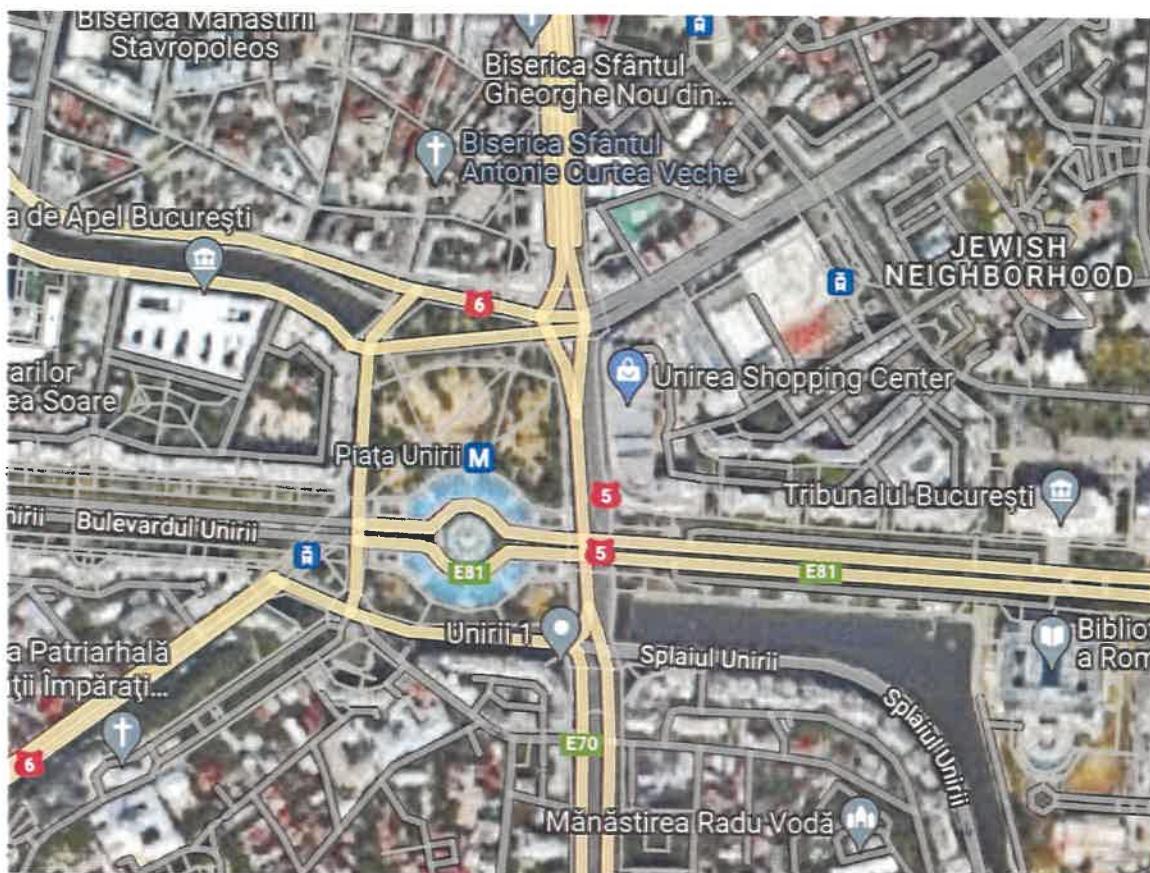



# **REABILITAREA SI MODERNIZAREA PASAJ UNIRII. MUN. BUCURESTI - ETAPA I -**

**FAZA DE PROIECTARE:****EXPERTIZA TEHNICA****BENEFICIAR:****CONCRETE DESIGN & SOLUTIONS S.R.L.****ELABORATOR:****UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII  
BUCURESTI**

## **BORDEROU**

1. FOAIE DE CAPAT;
2. FOAIE DE SEMNĂTURI;
3. EXPERTIZA TEHNICA;

## FOAIE DE CAPĂT

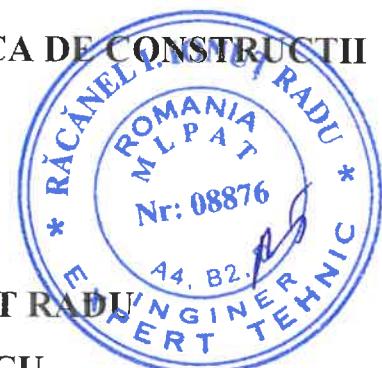**DENUMIREA****„REABILITAREA SI MODERNIZAREA PASAJ  
UNIRII. MUN. BUCURESTI”****FAZA DE PROIECTARE:****EXPERTIZA TEHNICA****BENEFICIAR:****CONCRETE DESIGN & SOLUTIONS S.R.L.****ELABORATOR:****UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII  
BUCURESTI****EXPERTI TEHNICI:****DR. ING. RACANEL IONUT RADU  
DR. ING. ADRIAN BURLACU**

## FOAIE DE SEMNĂTURI

COLECTIV DE ELABORARE:

**DR. ING. RACANEL IONUT RADU**




## RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

### PASAJUL UNIRII, B-DUL I. C. BRATIANU – ETAPA I

#### 1. DESCRIEREA LUCRĂRII

##### 1.1. Amplasament


Amplasamentul pe care se găsește obiectivul se află situat în intravilanul Municipiului Bucuresti, domeniu public în administrarea Administrației Străzilor. Pasajul rutier subteran din Piața Unirii asigura legătura între B-dul I.C. Bratianu și B-dul Dimitrie Cantemir, subtraversand Piața Unirii și în acest fel, evitând intersecțiile cu Calea Călărași, B-dul Unirii și Splaiul Unirii.

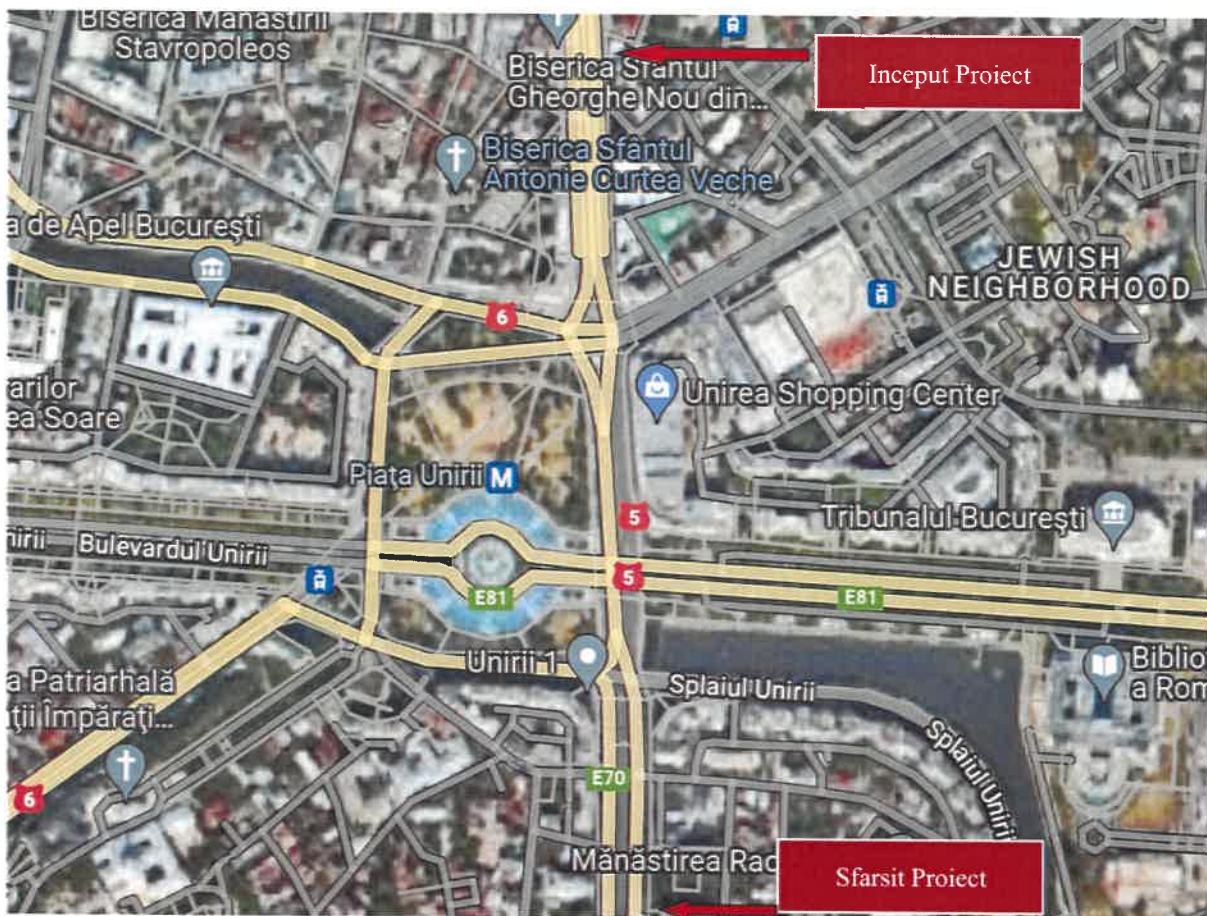

*Fig. 1 Amplasament Pasaj Unirii*

##### 1.2. Adâncimea de îngheț

Adâncimea de inghet (Fig.2)- Conform STAS 6054-77 „Zonarea teritoriului României după adâncimea maxima de inghet”, amplasamentul studiat este străbatut de geoizoterma de 0°C la adâncimea de 0,90 m.

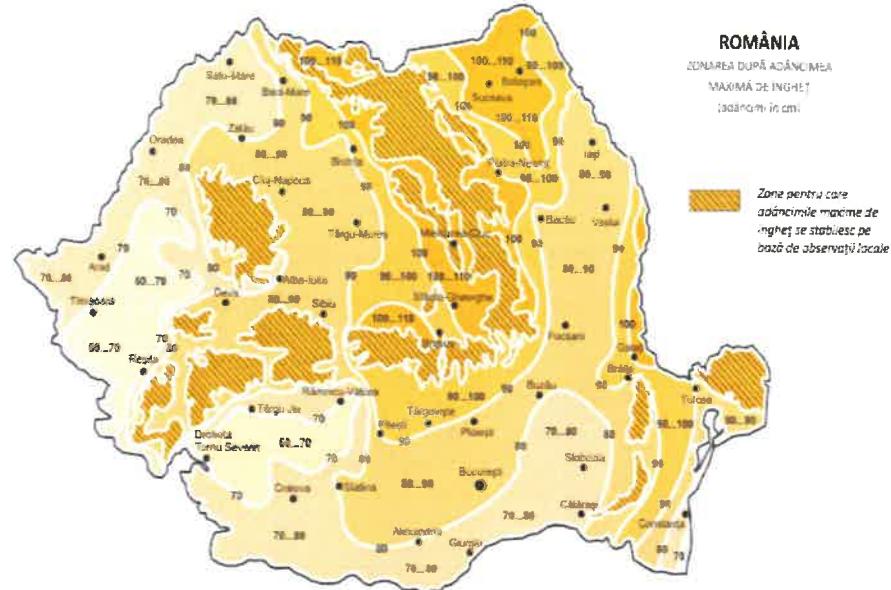


*Fig.2 - Zonarea teritoriului României după adâncimea de îngheț*

### 1.3. Seismicitatea zonei


Din punct de vedere seismic, conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică – partea 1- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P100-1/2013", intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisă de valoarea de vârf a accelerării terenului,  $a_g$  (accelerația terenului pentru proiectare) determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) de 225 ani. În cazul zonei în discuție, accelerarea  $a_g$  are valoarea de 0.30g (Fig.4). Perioada de control (colț)  $T_c$  a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime în spectrul de accelerării absolute și zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. Perioada de colț are valoarea  $T_c = 1.6$  sec (Fig.5).

Conform hartilor de microzonare seismică (Fig.3) realizate prin studierea cutremurelor din 1986 și 1990 a rezultat ca zonele care amplifică cel mai tare cutremurile în București sunt Magurele, Militari, Panduri, Casa Presei, Pantelimon și Balta Alba. Un cutremur cu intensitatea de 7 grade Richter ajunge aici la 8 și chiar 8,6 grade Richter.

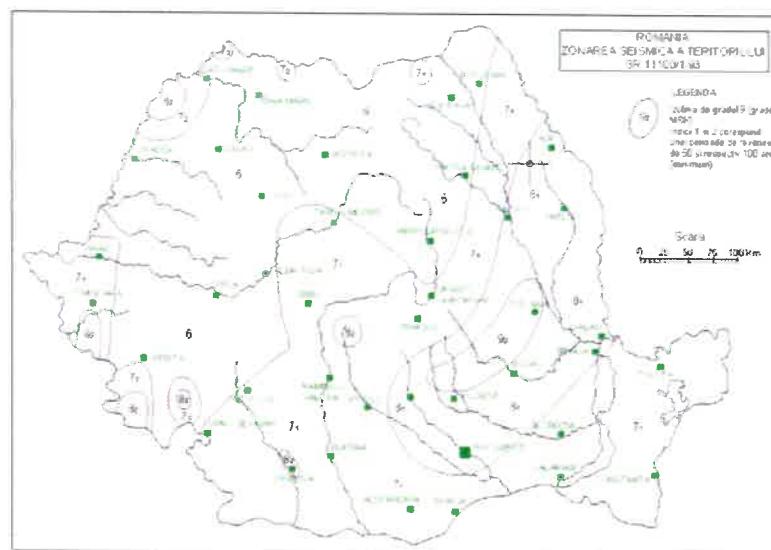


*Fig. 3 - Zonarea seismică a teritoriului României*

Zona seismica de calcul pentru proiectare este „C”.

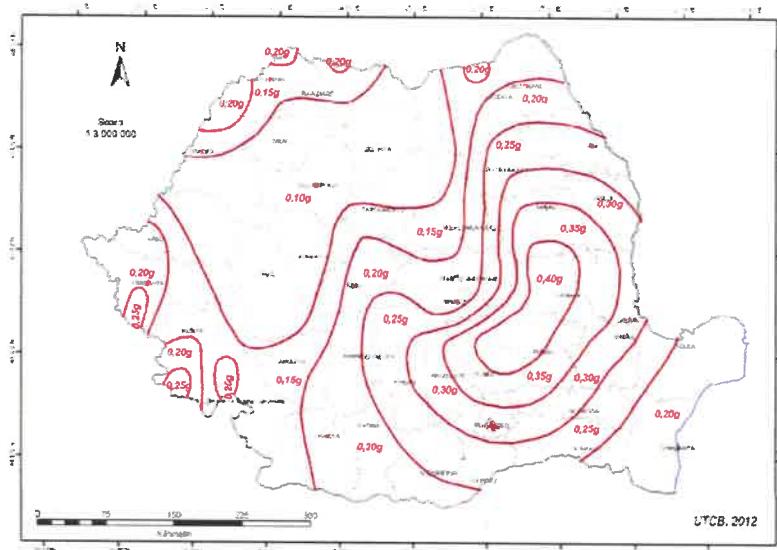

*Fig.4 - Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având interval mediu de recurență IMR=225 ani*

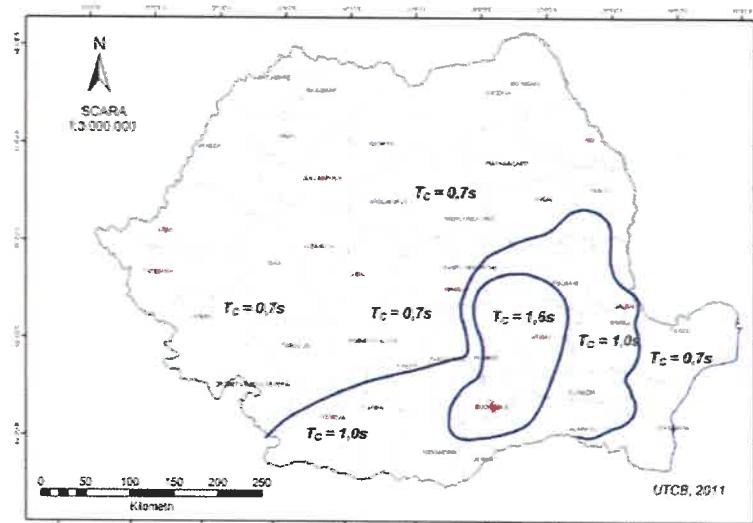

*Fig.5 - Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), Tc a spectrului de răspuns*

#### 1.4. Geologia, morfologia și regimul climatic ale zonei

Orasul Bucuresti este amplasat in zona centrala a Platformei Moesice, un bloc ramas rigid inca de la sfarsitul Precambrianului, constituit dintr-un soclu de sisturi cristaline si o cuvertura groasa formata din formatiuni sedimentare paleozoice, mezozoice, tertiare si cuaternare. La nivelul Bucurestului soclul de sisturi cristaline se situeaza la cca. 6000 m adancime, pe el se dispun transgresiv direct depozitele detritice rosii ale Permianului, Triasicului si eventual Jurasicului mediu. Calcarele mezozoice inclina constant spre nord, in consecinta depozitele tertiare (Miocen mediu, Pliocen) si cuaternare (Pleistocen-Holocen) se ingroasa catre nord, diminuandu-se in acelasi timp treptat inclinarea. La modul general, pentru Platforma Moesica se vorbeste de patru secvente de sedimentare mari caracterizate prin urmatoarele grosimi: secventa Paleozoic poate avea pana la cca. 5,5 km grosime, secventa Permian –Triasic pana la cca. 5 km grosime, secventa Liasic - Cretacic superior pana la cca. 3,5 km grosime, iar secventa Miocen mediu-Holocen pana

la cca. 1,5 km grosime ( Sandulescu, 1984). Detalii legate de litologiile subsolului Bucurestiului au fost furnizate prin studiile cu foraje sapate in interiorul inelului de cale ferata al Bucurestiului, incepand cu Liteanu (1952) si continuand cu cele care au dus la elaborarea hartilor geologice scara 1:200.000 ale IGR. Astfel, Lacatusu et al. (2008) descriu Romanian superior - Pleistocen inferior Formatiunea de Dunare cu Subformatiunea inferioara de Dunare si Subformatiunea superioara de Dunare, constituita preponderent din pietrisuri si nisipuri, rezultata in urma depunerii de aluviuni fluviatile in conditii paleoclimatice apropriate, respectiv cu totul diferite de cele actuale. Sunt mentionate succesiuni de ritmuri de sedimentare cu trei sau patru tipuri de roci, nisip grosier cu sau fara pietris, nisip mediu fin, argila cenusie verzuie ori argila negricioasa (Enciu et al. 1955). Grosimile variaza intre 8-10 m, uneori chiar 170 m (forajul H din Colentina).

Limita ei bazala (cu Formatiunea de Dunare sau mai precis cu Subformatiunea inferioara de Dunare) este situata la 65 m in sudul orasului si la 205-210 m adancime in forajele din prejma padurii Baneasa. Grosimea acestei formatiuni creste de la 40-45 m in sud la 150-155 m in nord. Este constituita dintr-o alternanta de nisipuri fine, nisipuri siltice, nisipuri argiloase, namoluri intr-un fond preponderent de argile nisipoase si argile calcareoase. Demn de semnalat ar mai fi faptul ca in sudul orasului ponderea nisipurilor fine este de 40% din total, in nord ajungand pana pe la 20%. In linii generale, litologia formatiunii este una proprie unei sedimentari fluvial-lacustre. In acoperisul formatiunii preponderent argiloase de Coconi, pe o grosime de aproximativ 20 m s-au depus de regula 3 strate de nisipuri care au fost incadrate in Formatiunea de Mostistea de varsta Pleistocen mediu (Hanganu et Magerescu, 1973). Succesiunea acestor depozite cuaternare vechi (pleistocene) variaza in grosime de la 170 m in sud (Gara Progresul) la mai mult de 300 m in nord (Gara Baneasa) si cuprinde de jos in sus urmatoarea succesiune:

1. pietrisurile de Fratesti (92-150 m grosime);
2. complexul marnos lacustru (30-130 m);
3. nisipurile de Mostistea (6-30 m);
4. complexul argilos intermediar (0-25 m);
5. pietrisurile si nisipurile de Colentina (0-15 m).

Nivelurile de nisipuri 1, 3, 5 constituie principalele rezervoare de apa (acvifere) ale Municipiului Bucuresti.

### **1.5. Situatia existenta**

Pasajul subteran Unirii a fost realizat in perioada 1986 - 1987. Lungimea totala a pasajului este de 789,70 m, din care zona acoperita a pasajului este de 535,50 m, iar rampele de acces au lungimi de 127,00 m pe rampa Lipsani si de 127,20 m pe rampa Dimitrie Cantemir. În profil longitudinal pasajul prezinta urmatoarele declivitati: zona acoperita are o declivitate de 1,30%, rampa Lipsani 2,10%, iar rampa Dimitrie Cantemir prezinta declivitati cuprinse intre 1% si 4%. Elementele geometrice ale traseului in plan, in profil longitudinal si ale sectiunii transversale, au fost impuse de constructiile existente pe traseu la data proiectarii: cele doua statii de metrou Unirii

1 si Unirii 2, magazinul Unirea si raul Dambovita (format din casete cu apa menajera si casete cu apa curata).

Rampa Lipscani, aferenta B-dul I.C. Bratianu incepe imediat dupa intersectia cu strada Gabroveni. Aceasta rampa este formata din doua cai rutiere, fiind separate si amplasate la cate 12,00 m de axul B-dului I.C. Bratianu stanga-dreapta. Pe lungimea celor doua cai care formeaza rampa I.C. Bratianu, la suprafata, circulatia pe b-dul I.C. Bratianu se desfasoara pe 4 benzi carosabile, amenajate intre cele doua cai.

Pasajul rutier acoperit subtraverseaza Calea Calarasilor, traverseaza superior raul Dambovita (sifonat in zona traversarii) si magistrala 1 Metrou, terminandu-se dupa subtraversarea str. Radu Voda.

La rampa Dimitrie Cantemir cele doua cai sunt alaturate si amplasate in pasajul bulevardului existent.



Latimea partii carosabile, pe fiecare sens, este de 7,00 m (două benzi de circulatie), iar inaltimea minima a gabaritului în pasaj este de 3,60 m. Pe fiecare latura a partii carosabile sunt prevazute trotuare tehnice denivelate cu latime variabila intre 0,20 m si 0,50 m inspre peretii laterali si 0,55 m inspre stalpii centrali.

In sectiune transversala zona acoperita a pasajului este alcătuita din două cadre continui deschise la partea superioara, pe care reazema, dublu articulat, suprastructura. Aceste cadre alcătuiesc o caseta cu 3 pereti, in interiorul careia au fost amenajate zona carosabila si zona pentru ventilatie si instalatii.

Caseta este alcătuita din:

- pereti marginali continui, care sunt alcătuiti din elemente prefabricate sau pereti mulati;
- perete central care este realizat din elemente prefabricate tip „stalp lamelar” amplasate la distanta de 5,00 m pe cea mai mare parte a lungimii zonei acoperite, cu exceptia zonei de deasupa statiei Unirii 1, unde peretele central este continuu;
- radier din beton armat care uneste peretii laterali cu peretele central si monolitizeaza la partea inferioara, elementele prefabricate ale peretilor;
- peretele, care separa spatiul pentru ventilatie si instalatii de restul pasajului nu face parte din structura de rezistenta a pasajului.
- suprastructura carosabila care este alcătuita din elemente prefabricate din beton precomprimat - fasii cu goluri de lungime 8,30 m si inaltime de 52 cm, 72 cm sau 80 cm, in functie de linia rosie a profilului longitudinal. Peste fasiile cu goluri s-a executat sistemul rutier si lucrările colaterale ale carosabilului din Piata Unirii.
- caseta reazema direct pe teren prin intermediul unui strat de balast de 40 cm grosime.

Din cauza lungimii relativ mari a pasajului, dar si din cauza punctelor de conflict cu lucrările existente la data executiei sale, a rezultat necesitatea prevederii a 8 rosturi transversale dispuse la capetele zonelor, care difera din punctul de vedere al modului de realizare a structurii.

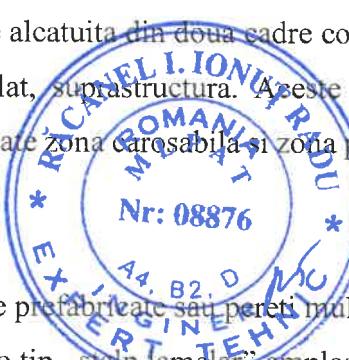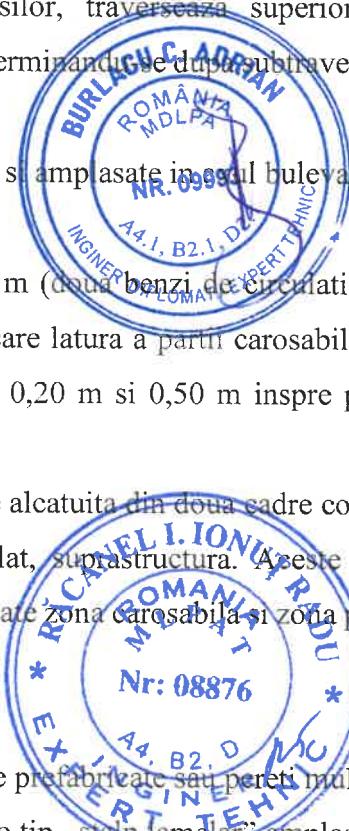

La nivelul acestor rosturi toate elementele pasajului – radier, pereti, suprastructura – sunt intrerupte.

Din punctul de vedere al structurii rutiere, în pasaj, dar și pe rampe, aceasta este alcătuită din 2 straturi de mixtura asfaltică cu grosime cuprinsă între 10 și 16 cm, dispuse pe radierul pasajului sau pe un strat de fundație din beton de ciment pe zona rampelor.

Colectarea și evacuarea apelor de pe rampele pasajului și din pasaj se face prin intermediul gurilor de scurgere și a racordurilor sifonate, apele fiind conduse către bazinile de retentie dispuse în punctele de minim ale pasajului. Preluarea apelor pluviale, precum și a apelor provenite din infiltratii se face, în zona acoperita a pasajului, printr-un sistem de guri de scurgere, camine de colectare și un sistem de statii de pompare.

La data inspectiei in teren s-a constatat lipsa sistemului de ventilatie. In urma analizarii unor studii mai vechi se poate lua in considerare faptul ca pentru evacuarea aerului viciat din pasaj, coroborat ca introducerea de aer curat, a fost prevazuta o instalatie de ventilatie mecanica actionata din doua centrale de ventilatie amplasate la capetele zonei acoperite ale pasajului (CV1 in statia de metrou Unirii 2, priza de aer fiind in zona parapetului accesului pietonal din strada Halelor, iar centrala CV2 in zona iesirii catre B-dul D. Cantemir).

La data inspectiei in teren pasajul era iluminat cu un sistem alcătuit din corpuri cu leduri, sistem care prezinta numeroase portiuni care ilumineaza corespunzator partea carosabila in pasaj.

## 1.6. Starea actuală a pasajului

Pentru determinarea stării tehnice actuale, rezulta necesitatea elaborarii unei *expertize tehnice in doua etape*:

- **în prima etapă**, avand in vedere faptul ca peretii pasajului sunt placati cu granit, degradat parțial, se va elabora o expertiza care să stabilească soluțiile minime și urgente de punere în siguranță a circulației în pasaj. Aceasta prima etapa a expertizei are ca obiect stabilirea unor soluții urgente și rapide pentru a elimina pericolele care provin din desprinderea atât a placilor de granit de pe peretii pasajului, dar și a unor mici bucati de beton care se desprind din fasări cu goluri ale pasajului. De asemenea, va fi tratată și partea carosabilă a pasajului, care la momentul expertizei prezintă numeroase degradări.

- **în etapa a doua a expertizei**, în baza unui studiu geotehnic de detaliu, precum și a unor încercări de laborator care să pună în evidență caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor utilizate la elementele construcție ale pasajului, se vor executa lucrări de decoperire care să permită inspectarea fâșilor cu goluri/grinzilor de la partea superioară, a stării hidroizolației și a celorlalte elemente de la partea superioară a pasajului și care vor permite identificarea soluțiilor pentru reabilitarea/consolidarea pasajului. În situația în care vor fi observate degradări ale peretilor verticali ai pasajului, ale fâșilor cu goluri, respectiv ale altor elemente din structura de rezistență a acestuia se poate lua decizia de reparare sau înlocuire a acestora.

Deoarece pasajul este intens circulat, dar si din cauza faptului ca peretii sunt placati cu granit, inspectarea starii existente s-a facut doar prin observatii vizuale ale deficientelor si pe baza cunoasterii structurii pasajului. Pe perioada acestor prime inspectii nu a fost posibila vizionarea si inspectarea peretelui estic de rezistenta aflat in spatele galeriei de ventilatie, precum si camerele de ventilatie ale pasajului. Aceste vizite se vor face in perioada in care pasajul va fi inchis pentru demararea lucrarilor de reparatii, aferente primei etape de expertizare, iar in urma acestor inspectii mai amanuntite, precum si pe baza incercarilor de laborator se va elabora etapa a doua a expertizei.

*Facem precizarea ca, in lipsa celei de a doua etape a expertizei tehnice nu se poate trece la faza de reabilitare/consolidare a pasajului Unirii.*



## 2. CARACTERISTICILE GENERALE ALE PASAJULUI:

- structura pasajului: grinzi prefabricate, simplu rezemate;
- număr deschideri: 2 deschideri: min. 8,75m si maxim 10,45m;
- aparate de reazem: rezemare directa;
- lungimea totala a podului :  $127,20\text{ m} + 535,50\text{ m} + 127,00\text{ m} = 789,70\text{ m}$ ;
- lățime parte carosabilă:  $2 \times 7.00\text{ m}$ ;
- lățime trotuare:  $2 \times 0,35 - 0,55\text{ m}$ ;

## 3. CONSTATĂRI LA INSPECȚIA PASAJULUI

Inspecția vizuală a pasajului a avut următoarele obiective:

- comportarea sub trafic;
- evaluarea degradărilor produse de-a lungul timpului de la darea în exploatare până în prezent.

Structura de rezistenta a pasajului, in intreg ansamblul ei, pare ca nu a suferit degradari importante din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii. Se poate observa, atat la intrarile in pasaj de la ambele rampe de acces, cat si la intradosul fasiilor cu goluri degradari ale betonului provocate de autovehiculele cu gabarit mai mare de 3,50m.

### Elementele de infrastructură:

- nu sunt semnalate tasări, deplasări, deformări ale fundațiilor;
- culoare neuniformă, imperfecțiuni geometrice;
- betoane cu aspect friabil, zone de beton exfoliate;
- urme de rugină ca urmare a coroziunii armăturilor și a stratului de acoperire;

### Elementele de suprastructură:

- culoare neuniformă, eflorescente, impurități;
- beton degradat prin carbonatare;

- elementele căilor de circulație în pasaj: dezagregări, gropi, dezagregări ale caii pe trotuar.

La elementele prefabricate de tip fasii cu goluri realizate din beton precomprimat cu corzi aderente, în zonele în care hidroizolatia a fost executată incorect sau care de-a lungul timpului, a fost deteriorată, se pot observa infiltratii la intradosul acestora, cat și la rosturile dintre elementele prefabricate. La multe fasii cu goluri lipsesc golarile de aerisire sau sunt colmatate.

Prezenta apei subterane, precum și problemele de hidroizolare au condus la aparitia unor infiltratii prin elementele componente ale pasajului astfel:

- infiltratii la banchetele de rezamare ale fasilor cu goluri;
- infiltratii prin peretii laterali: prin rosturile dintre prefabricate, prin fisuri sau zone cu beton segregat;
- infiltratii prin betonul radierului;

Infiltratiile de apa au condus la aparitia unor zone cu beton degradat și armaturi fără strat de acoperire, fisuri și crăpături ale betonului, eflorescente și posibile modificări ale proprietăților fizico-mecanice ale betonului din peretii pasajului. De asemenea, infiltratii se pot observa și pe peretii verticali ai rampelor de acces, apa ieșind prin rosturile placajului de granit.

Calea în pasaj prezintă degradări de tipul gropilor, faiantelor precum și de tipul fagaselor. Probleme ale caii se regăsesc în zona gurilor de scurgere, a caminelor de utilitate precum și în zona rosturilor de la traversarea casetelor raului Dambovita. Cele mai multe guri de scurgere din pasaj funcționează greu, din cauza infundării lor cu pamant sau nisip precum și din cauza amplasării lor incorecte. Din discuțiile cu reprezentantii societății APA NOVA, sunt informații că sistemul de canalizare nu este etans, el lucrează ca dren și în acest mod, apare necesitatea pomparii apei din bazinile de retentie chiar și în perioadele fără precipitații. Bordurile care delimită partea carosabilă sunt vechi, degradate.

Ventilația pasajului nu există, fapt ce afectează și iluminatul pasajului prin acoperirea corpuri de iluminat cu o pelicula opacă provenită din depunerile de noxe. De asemenea, lipsa ventilației conduce și la acoperirea fatadei pasajului cu o pelicula de culoare închisă.

La ora actuală, principala problema care necesită o abordare rapidă este aceea de a trata desprinderea a unor bucati din placajul de granit, bucati mici de beton, dar și a elementelor metalice (puternic corodate) de prindere a placilor de granit de stalpii pasajului. Acestea constituie un real pericol pentru siguranța circulației prin pasaj.

#### 4. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE NECESARE

În prezenta expertiza, în prima etapă, se vor detalia lucrările propuse pentru punerea în siguranță a pasajului, urmand ca, în a doua fază a expertizei, care va presupune inspectii în teren pe perioada de desfasurare a lucrarilor de punere în siguranță a pasajului precum și studii de teren și laborator amanunțite să se elaboreze masurile propuse pentru reabilitarea/consolidarea pasajului.

Avand in vedere starea tehnica actuala a obiectivului, se propun urmatoarele doua solutii de aplicare a lucrarilor de interventie necesare pentru aducerea pasajului Unirii la parametrii corespunzatori de functionare:

**SOLUTIA 1** - Lucrari minimale de reparatii executate in scopul readucerii pasajului Unirii la parametrii constructivi si de functionalitate initiali. Aceste lucrari au scopul de eliminare a riscurilor imediate la care sunt supusi participantii la trafic ca urmare a desprinderii unor bucati din peretii planseul pasajului si nu au rolul de a imbunatati capacitatea de rezistenta a structurii.

**SOLUTIA 2** - Lucrari de modernizare executate in scopul aducerii parametrilor constructivi si de functionalitate ai pasajului Unirii la cerintele de siguranta si confort impuse de normele actuale. **Aceasta solutie se va detalia in etapa a doua a expertizei.**

**SOLUTIA 1 - Lucrarile de reparatii executate in scopul punerii in siguranta a pasajului Unirii:**

**A. Structura rutieră:**

- A.1. Desfacere straturi asfaltice si borduri existente ;
- A.2. Reparatii radier pasaj;
- A.3. Desfacere sistem rutier rampe ;
- A.4. Reparatii fundatie existenta rampe de acces. Pe zonele cu degradari se va relace local stratul de beton de ciment precum si fundatia din balast;
- A.5 Dispunerea unui geocompozit pentru prevenirea transmiterii fisurilor din radier si stratul de fundatie din beton in noile straturi asfaltice;
- A.6 Aducerea la cota a gurilor de scurgere si a capacelor caminelor de utilitati;
- A.7 Executia unei imbracaminti rutiere alcatauita din doua straturi asfaltice : 5cm strat de uzura si 6 cm strat de legatura;
- A.8 Executia unor trotuare noi cu urmatoare structura rutiera : 4 cm strat de uzura din BA8, 20 cm beton C8/10;
- A.9 Punerea in opera a unor borduri noi;
- A.10 Montare porți gabarit corespunzătoare gabaritului de 3.50m;
- A.11 Semnalizare rutieră: marcaje, semnalizare verticala, panouri afişaj la intrări în pasaj.



**B. Structura pasaj**

- B.1. Desfacere granit de pe elementele verticale, inclusiv suporti sustinere;
- B.2. Curatarea cu peria mecanica a betoanelor suprastructurii existente;
- B.3. Injectarea tuturor fisurilor constatare conform „Instructiuni tehnice procedee de remediere a defectelor pentru elemente din beton si beton armat”, indicativ C149-87;
- B.4. Demolarea zonelor cu betoane degradate si segregate in profunzime, curatarea prin sablare a armaturilor suplimentare acestora, daca este necesar si rebetonarea conform instructiunilor C149-87;
- B.5. Repararea locala a betoanelor degradate si segregate superficial prin aplicarea de mortare speciale cu aderenta si rezistente ridicata;
- B.6 Se vor inlocui dispozitive de acoperire a rosturile de dilatatie transversale, cu dispozitive moderne, cu o durata de exploatare normala garantata de 50 de ani ;

- B.7. Vopsea antocoroziva pentru protecția structurii pe betonul de la intradosul fasii cu golurile și a peretilor pasajului ;
- B.8. Pregătirea stratului suport pentru dispunerea ancorajelor necesare susținerii placarii cu tabla perforata și a elementelor de iluminat pasaj (in conformitate cu tema de proiectare pentru arhitectura);
- B.9 Se va executa un sistem de iluminat nou in pasaj si pe rampele de acces ;
- B.10 Se va studia oportunitatea introducerii unui sistem nou de ventilatie in interiorul pasajului.

## 5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

La întocmirea proiectului se vor avea în vedere noile reglementări de dimensionare a elementelor din beton și beton armat.

În conformitate cu normele metodologice în vigoare, pe timpul execuției lucrărilor, antreprenorul va asigura semnalizarea și semaforizarea circulației în zona pasajului, pe baza unui proiect elaborat de antreprenor, ce va fi supus aprobării instituțiilor în drept.

*Proiectul tehnic și Detaliile de execuție vor avea viza expertului tehnic care a întocmit expertiza.*

## 4. DOCUMENTE, NORMATIVE ȘI STANDARDE NECESARE ELABORĂRII EXPERTIZEI TEHNICE

Expertiza tehnică s-a elaborat pe baza următoarelor elemente principale:

1. Contractul de expertiza;
2. Fotografii ale pasajului;
3. Observații și inspecții asupra pasajului;
4. Date fumizate de beneficiar;
5. Normative și standarde in vigoare;

Legea 10/1995	Legea privind calitatea în construcții.
AND 522/2006	Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod.
CD 138/2010	Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite.
H.G. nr. 925/1995	pentru aprobarea regimului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
Ordinul nr.777/26.05.2003	îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare a proiectelor, a execuției și a construcțiilor.
O.G 43/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 7/2010	Privind regimul drumurilor
P 130-1999	Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor - Ord. MLPTL nr. 57/N/19999.
AND 534-1998	Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere.

CD 99-2001	Normativ privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră.
NP 103/04	Normativ de proiectare a lucrărilor de reparații și consolidare a podurilor rutiere în exploatare.
NP 067/2002	Normativ departamental privind proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor și podurilor.
STAS 4273/83	Constructii Hidrotehnice - încadrarea in clase de importanta
STAS 4068/2-87	Debite si volume maxime de apa. Probabilitati anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatarea.
P 100-2013	Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor.
STAS 5626-92	Poduri. Terminologie
STAS 10111/1-77	Poduri de cale ferată și șosea. Infrastructuri din zidărie, beton și beton armat. Prescripții de proiectare.
STAS 10111/2-87	Poduri de cale ferată și șosea. Suprastructuri din beton, beton armat și beton precomprimat. Prescripții de proiectare.
STAS 1545-89	Poduri pentru străzi și șosele. Paserele. Acțiuni.
SR EN 1991-2-2004	Acțiuni asupra structurilor Partea a-2-a. Acțiuni din trafic pe poduri.
STAS 10101/OB-87	Clasificarea și gruparea acțiunilor pentru podurile de cale ferată și șosea.
STAS 3221-86	Convoaie tip și clase de încărcare.
SR 11100/1-93	Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României.
STAS 2920-83	Poduri de șosea. Supravegheri și revizii tehnice.
SR EN 1998-1:2004/ N.A. 2008	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri. Reguli generale acțiuni seismice și reguli generale pentru clădiri. Anexa națională.
SREN 1998-2: 2004/ N.A. 2010	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 2: Poduri. Anexa națională.

Se face precizarea că beneficiarul lucrării nu deține documentația de execuție a pasajului și nici ale intervențiilor ulterioare efectuate asupra acestuia.

Iunie 2022



Dr.ing. Ionut Radu Răcănel



Dr.ing. Adrian Burlacu

Anexa FOTO




















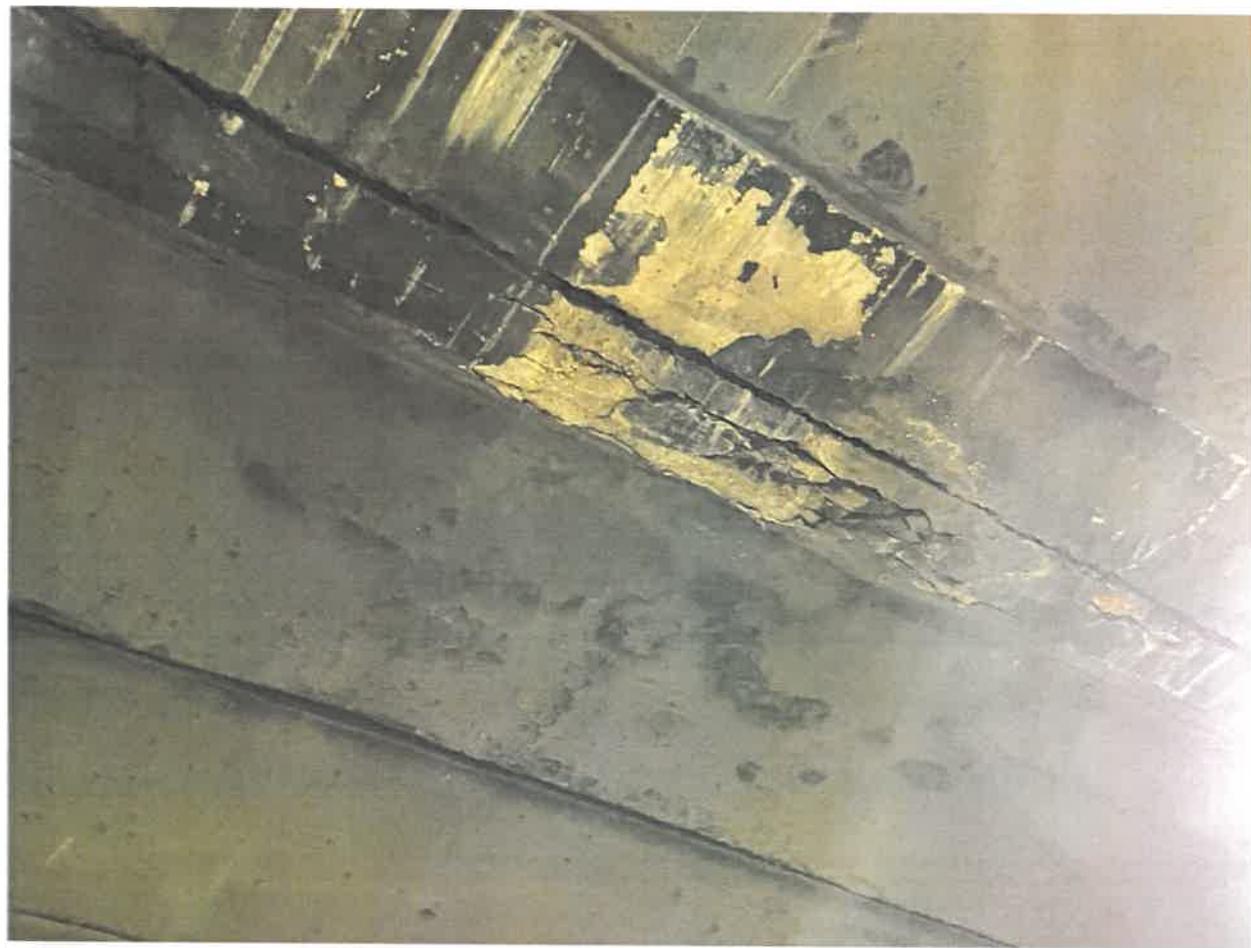










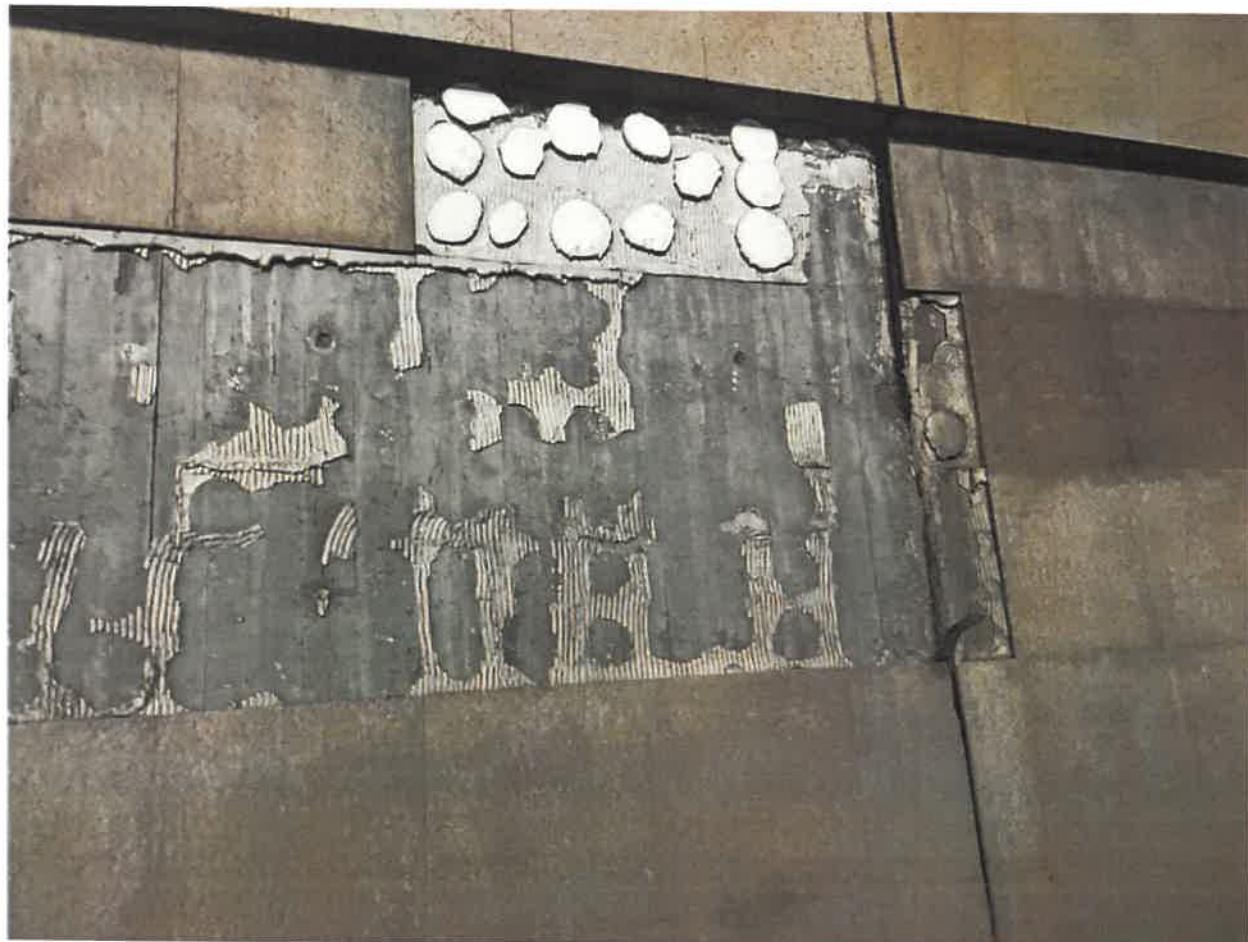











## ANEXA 2

Nr. crt. Pozitia din catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					
			C <sub>1</sub> (*)	C <sub>2</sub> (*)	C <sub>3</sub> (*)	C <sub>4</sub> (*)	C <sub>5</sub> (*)	Obs.
1	Absenta unor elemente structurale (antreoaze, rigidizari, contravanturi) din faze de executie sau de exploatare	7-8 pentru C <sub>1</sub> 5-6 pentru C <sub>2</sub>						
2	Aliniera in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului	4-5						
3	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire	3-5 poduri din b.a 6-7 poduri din b.p sau metalice					5	
4	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora	3-5						
5	Aripi sau sferturi de con afilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sferturilor de con	4-5 6						
6	Armaturi fara strat de acoperire	4-6	4		6			
7	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat	6-beton simplu 8-beton armat+beton p.			8			
8	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii	7-beton simplu 8-beton armat + b.p.	8		8			
9	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului	7-8						
10	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri)	6-8						
11	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita)	2-supraf.locale 3-supraf.>3 mp					3	
12	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia	6-beton armat 8-beton prec.			6			
13	Coroziunea avansata a stâlpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire	5						
14	Coroziunea fisurata sub tensiune	6-7						
15	Coroziunea metalului in puncte de profunzime si/sau intre piese	6-7						

16	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziune, crapaturi, striviri etc.)	8-9	9	9				
17	Defecțe de suprafața ale fetei vazute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos)	4-pentru C1 și C2 2-pentru C3	4		2			
18	Deformatii locale ale pieselor datorita coroziunii	5-6						
19	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii	8-9						
20	Degradarea (betonului și/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stâlpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet	3-4						
21	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar	2-3 4-5					5	
22	Degradari ale malurilor și modificari de albie:  -ruperea malurilor modificarea în plan a frâseului cursului apei;  -depunerile de material solid, prezenta unor obstacole	7-8 4-6						
23	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrarilor de:  -aparare -dirijare -praguri	4-6 6-8 7-9						
24	Denivelări ale caii pe pod:  -valuri, refulari, fagase -praguri, gropi	4-6 7-8					6	
25	Deplasări ale infrastructurii față de poziția initială (tasari, rotiri, deplasări, luncări etc.) produse în majoritatea cazurilor de afuieri	7-8 suprastr.static det. 9-10 suprastr.static nedet.						
26	Deplasări relative ale elementelor structurale (placi de beton față de elemente metalice, la structurile mixte)	6-7						
27	Deplasări sau sageti permanente mari, vizibile ale tablierului	8-9						
28	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone	7-8						
29	Deteriorarea aparatelor de rezem din neopren freat. Ruperea tachetilor, distrugerea placilor din plumb sau metalice	5-6 7-8						
30	Dezaxări ale coloanelor față de elevațiile realizate din stâlpi în continuarea coloanelor.  Masca chesonului nedemolată	6-7 4-5						
31	Distrugerea consolei trotuarului	8-9						
32	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte)	9-10 pentru C1 8-9 pentru C2						
33	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor.	7-8						

	Amenajarea necorespunzatoare a acestieia	6					
34	Elemente gresit pozitionate în structura, deplasari ale îmbinariilor sau strângeri insuficiente ale mijloacelor de prindere	6-8					
35	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului în care agregatele nu sunt înglobate	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 mp si pentru C3 5-6 pentru supraf. >1mp la C1 si C2	3	3			
36	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se referă numai la beton nu și la mortar sau tencuiala	pentru suprafete: < 1 mp 3-4 > 1 mp 5-6					
37	Fisuri și/sau crapaturi ale betonului: >1 mm -longitudinale: > 0,2 mm < 0,2 mm -transversale: > 0,2 mm < 0,2 mm -înclinate:     > 0,2 mm < 0,2 mm -fisuri transversale sau longitudinale precum și între timpane și zidul întors la podurile boltite	10 8-9 6-7 8-9 6-7 8-9 6-7 4-6 fara deplasari 7-8 cu deplasari					
38	Fisuri sau crapaturi în îmbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acestieia	pentru suprafete: < 1 mp 3 > 1 mp 4-5				4	
39	Fisuri și/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie	4-6 fara deplasari 7-8 cu deplasari					
40	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale și/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura)	<20% 5-6 20% - 50% 7-8 >50% și sudura 9-10					
41	Flambajul barelor voalarea tolelor	8-9					
42	Parapet cu geometrie generală necorespunzătoare în plan vertical și/sau orizontal, sistem de protecție degradat (matuit, puncte de rugina, exfolieri etc.)	2-3 numai dacă nu există deformații ale structurii de rezistență					
43	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambientă	5-7					
44	Infiltratii, eflorescente	pentru suprafete: < 5 mp 5-6 > 5 mp 7		7			
45	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie	pentru suprafete: < 5 mp 5-6 > 5 mp 7					
46	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod	3-5				5	
47	Lipsa lucrarilor de apărare maluri și/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4-6 (pentru lipsă) 8 dacă există tendința de rupere a malurilor				8	
48	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranță și/sau a unor elemente din parapetii podului	4-6 (pentru degradări) 7 (pentru lipsă)					

49	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului)	3-4						
50	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii în zona rostului	4-6 (pentru degradari) 7-8 (pentru lipsa)					6	
51	Lipsa sau degradarea etansarii dintre îmbracaminte si celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale în gurile de sub trotuar	4-5 (pentru degradari) 6 (pentru lipsa)					5	
52	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice	5-6 pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 pentru lipsa zonelor A,B,C						
53	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee	3-4 pentru degradari 5 pentru lipsa sau racordare defectuoasa						
54	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului	8-9						
55	Modificari ale regimului hidraulic, coborârea etajului în zona podului, adâncirea talvegului $h = \text{adâncire talveg}$	4-5 pentru $h < 1$ m la fundatii directe si $h < 2$ la fundatii indirecte  6-7 pentru $h = 1-2$ m la fundatii directe si $h = 2-4$ m la fundatii indirecte  8-9 pentru $h > 2$ m la fundatii directe si $h > 4$ la fundatii indirecte						
56	Neetanaseitati între elementele structurii sau între piese ale elementelor structurale	5-6						
57	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate	6-7  8						
58	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem	5-6 fara deplasari 7-8 cu deplasari ale suprastructurii						
59	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii	2-3						
60	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii	4-5						
61	Rampe de acces degradate: -denivelari si degradari ale caii; -tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale	4-5  6-7						
62	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10%)	8-9 pentru C2 10 pentru C1						

63	Rosturi decolmatate (în cazul îmbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a îmbracamintii din beton de ciment	3-4						
64	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii	4-5 pentru C3 6 pentru C1						
65	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului	7-8						
66	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate în plan orizontal si/sau vertical	5-6					6	
67	Segregarea betonului, cuiburi cu pietris, caverne	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1						
68	Solidarizari necorespunzatoare între elementele prefabricate, infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator	5-6 rosturi matate necorespunzator 6-7 infiltratii						
69	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare	4-5 spatiul liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 debuseu insuficient, lipsa contrasinelor la pasajele superioare						
70	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare	7-8						
71	Uzura zidariei sau betonului	4-6						
72	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata	3-4 pentru C3 5 pentru C1						
73	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane) care trebuie injectata sau camasuita	8-9						
74	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf	5-6						
75	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora	reducere sectiune < 20% 4-6 20-50% 7-8 > 50% 9-10						
76	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi	6-8						
77	Ursi supraursi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor	4-6						
78	Degradarea înjuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente	4-6						
79	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.)	4-6 pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti						
80	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea îmbinariilor, ruginirea cuielor de prindere în cazul grinziilor alcătuite din dulapi	6-8						

81	Degradarea podinei de rezistență (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.)	pentru suprafete: < 30% 4-6 30-60% 7-8 > 60% 9-10						
82	Podina de rezistență cu tendință de ridicare, denivelată datorită uscării lemnului sau prinderii necorespunzătoare	3-5						
83	Elementele componente ale podinei de rezistență lipsă sau fixate necorespunzător	4-6						
84	Ridicarea pilotilor	4						
85	Degradarea biologică a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapi de la culei și/sau aripi), cedarea ancorajelor	4-6						
86	Incovoieri mari ale babelor	4-6						
87	Palee instabile	6-8						
88	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare)	4-6						
89	Lipsa sau degradarea contravântuirilor, contrafiselor sau moazelor	5-7						
90	Degradarea pilotilor în zona de contact cu terenul sau a etajului	reducerea secțiunii < 20% 4-6 20-50% 7-8 > 50% 9-10						
91	Lipsa sau degradarea podinei de uzura	suprafața afectată < 30% 3-4 > 30% 5-6						
92	Imbracaminte din asfalt: -fisurată, crapată -cu denivelări	3-4 5-6					3	
93	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisată sau semirotundă)	3-4						
94	Degradarea sau lipsa longrinei aparătoare sau a longrinelor de trotuar	3-4						
95	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar	4-6						
96	Lipsa sau degradarea mânii curente a parapetului sau umplutură	5-6						
97	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere	3-5						

Depunctarea maximă acordată în funcție de defectul existent

C1 (*) - suprastructura - elemente principale de rezistență	10-9=1
C2 (*) - elemente de rezistență care susțin calea	10-9=1
C3 (*) - infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi	10-8=2
C4 (*) - albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod	10-6=4
C5 (*) - calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi	10-8=2

$$C_I = \sum C_i = 10$$

**Indicele de funcționalitate F1**

**Depunctarea se face în funcție de condițiile de desfășurare a traficului pe pod  
(lățimea părții carosabile și lungimea podului) și clasa tehnică a drumului pe care este amplasat  
podul, conform tabelului 1**

**Tabelul nr. 1**

Nr. crt.	Clasa tehnică a drumului (conf. Ord. Min. Trans. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)					
		L<25m			L=26-100m		
		Lățimea podurilor (m)					
		Care corespunde cu lățimea părții carosabile a drumului	Care nu corespunde cu lățimea părții carosabile a drumului	Care corespunde cu lățimea părții carosabile a drumului	Care nu corespunde cu lățimea părții carosabile a drumului	Care corespunde cu lățimea părții carosabile a drumului	Care nu corespunde cu lățimea părții carosabile a drumului
		Cu spațiu de siguranță	Fără* spațiu de siguranță	Cu spațiu de siguranță	Fără* spațiu de siguranță	Cu* spațiu de siguranță	Fără spațiu de siguranță
0	I	2	3	4	5	6	7
1	I	0	7	8	0	8	9
2	II	0	4	7	0	7	8
3	III	0	4	5	0	5	6
4	IV	0	0	1	0	2	3
5	V	0	0	0	0	1	2
						0	3
						4	

Lățimea părții carosabile și a spațiului de siguranță, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform STAS2924/1992.

### Indicele de funcționalitate F2

**Depunctarea se face în funcție de clasa de încărcare a podului și clasa tehnică a drumului, conform tabelului nr. 2**

Tabelul nr. 2

Nr. crt.	Clasa tehnică a drumului	Clasa de încărcare pod		
		E	I	II
1	I	0	10	-
2	II	0	6	-
3	III	0	4	-
4	IV	0	3	8
5	V	-	0	3

### Indicele de funcționalitate F3

**Depunctarea se face în funcție de durata de exploatare a podului, care a trecut de la construcția sau de la ultima reparație capitală și tipul podului, conform tabelului nr. 3**

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la construcția sau de la ultima reparație capitală					
			0-5	6-15	16-25	26-35	36-45	>45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Grinzi sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
3	Beton precomprimat	Grinzi tronsonate	2	4	7	8	9	10
		Grinzi prefabricate monobloc sau grinzi monolit	0	2	5	7	5	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10

### Indicele de funcționalitate F4

Depunctarea se face în funcție de modul de respectare la execuție a proiectului, neasigurarea condițiilor de efectuare a lucrărilor de întreținere și reparații, condiții de exploatare necorespunzătoare, conform tabelului nr. 4

**Tabelul nr. 4**

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare normată	Depunctare acordată
1	Lipsa de estetică a încadrării podului în mediul înconjurător	3-4	4
2	Lipsa marcajelor și/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protecție la pasajele superioare peste căi ferate electrificate	2-3	2
3	Lipsa indicatoarelor de restricție viteză, tonaj și gabarit	7-8	8
4	Lipsa sau nefuncționarea dispozitivelor de întreținere (cărucioare, platforme acces, etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, întreținere și reparații	5-6	6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existența unor straturi suplimentare a îmbrăcămîntii pe pod	2-5	3
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul și traseul albiei, amplasarea în gabarit a unor elemente de construcție și/sau instalații, restricții de viteză	7-8	8
7	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistență a suprastructurii	5-6	6
	Rezemarea incorectă a grinziilor pe infrastructură	8-9	9

### Indicele de funcționalitate F5

Depunctarea se face în funcție de calitatea lucrărilor de întreținere curentă, conform tabelului nr. 5

Nr.crt.	Calitatea lucrării de întreținere	Depunctarea normată	Depunctarea acordată
1	Bună (maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1-2	0
2	Satisfăcătoare(maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3-6	0
3	Lipsa totală a lucrărilor de întreținere(peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7-9	7

### Indicele de calitate al principalelor caracteristici funcționale

$F_1=10-10=0$	$F_2=10-0=10$	$F_3=10-7=3$	$F_4=10-6=4$	$F_5=10-7=3$
$F_i=F_1+F_2+F_3+F_4+F_5= 0+10+3+4+3=20$				
$I_{ST}=C_i+F_i=10+20=30$				

Conform "Instrucțiunilor pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2006 elaborate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru un indice total de stare tehnica  $I_{st}=30$  puncte, clasa stării tehnice IV, Pasajul Unirii prezinta o *stare tehnică nesatisfacatoare*.

Junie 2022

EXPERT TEHNIC ATESTAT



Dr.ing. Ionuț Radu Răcănel